

LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:

Fole Friskole og Naturbørnehave

Antal beliggenheder: 2

Antal redskaber: 22



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Hanne Nielsen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 061 fra DNV

Inspektionsdato: maj 06, 2025

Rapportnr.: HN5242
Ordrenummer: 00001624

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION bør ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION bør ske dagligt-ugentligt el. eft. behv

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Fole Friskole og Naturbørnehave	Kundenr.	74822932
Adresse	Folevej 25-29	Kontaktperson	Kristina
Forstad/by		Kontakttilf.	74822932
Postnr./By	6510 / Gram	E-mail	kristina@folefriskole.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulp et. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør



Hanne Nielsen


Oversigt over beliggenhed

Fole Friskole og Børnehave\Fole Friskole (74822932-2)		Adresse: Folevej 29, Gram. 6510			Side 3
Kontaktperson: Kristina		E-mail: kristina@folefriskole.dk		Telefon: 74822932	
Risikovurdering		9	2		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave (74822932-1)		Adresse: Folevej 25, Gram. 6510			Side 15
Kontaktperson: Kristina		E-mail: kristina@folefriskole.dk		Telefon: 74822932	
Risikovurdering	1	12	3		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Fole Friskole og Børnehave\Fole Friskole (74822932-2)

Adresse: Folevej 29, Gram. 6510

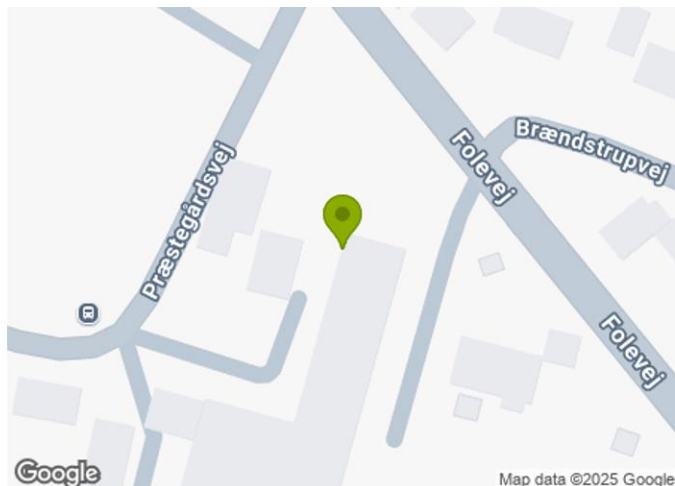

Redskabsoversigt



Navn: Balancebane
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.5 - Redskabsgruppe
Producent: Noles A/S

Åbne
anmærkninger: 4



Navn: Gyngestativ 6
Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Legetårn med-opsn. 1
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Gyngestativ 4
Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 2

Redskabsoversigt



Navn: Legehus 3
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Kolbøttestativ flere nye nye 5
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0




Navn: Vippe 2
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6b - Aksevippe (type 1)
 Producent: Holzhof

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Balancebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.5 - Redskabsgruppe Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Friskole

Navn: Balancebane
 Redskabsnr.: LP2.4
 Producent: Noles A/S
 Installationsdato: jan. 01, 2016
 Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 700 mm
 Store børn

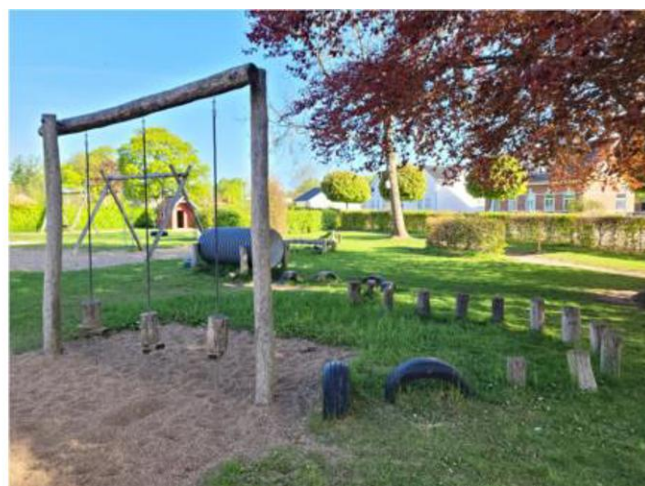

Anmærkning

Beskrivelse	Se bemærkning
Status	Åben
Bemærkninger	Til info, man kan ikke fraskrive sit ansvar ved skiltning overfor børn.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem viste bevægelige dele. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre
Status	Åben
Bemærkninger	Dette er konstateret mellem den ene balance klods og stolpen, dette skyldes at kæden i terræn er for lang.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og forfald i toppen af de 2 viste stolper.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret slid på den viste stolpe	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyngestativ 6, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Friskole

Navn: Gyngestativ 6
 Redskabsnr.: LP2.2
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.500 mm
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter ved terræn. Træet er i forfald ved terræn. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begynde råd i viste stolpe ved terræn.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret i fire åbninger i dækgynge.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning	
Beskrivelse	Se bemærkning
Status	Åben
Bemærkninger	Kun til info. Tjek leverandørens vedligeholdelse vejledningen vedrørende overfladebehandling at træstativet. Forebyggelse af råd.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legetårn med-opn. 1, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Friskole

Navn: Legetårn med-opn. 1
 Redskabsnr.: LP2.7
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.850 mm
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Udløbsområdet er for højt i forhold til terræn. Når en rutsjebane har et rutsjeområde der er større end 1500mm, må højden ikke overstige 350mm. EN1176 Del 3 Pkt. 4.5 Udløbsområde
Status	Åben
Bemærkninger	Afstanden mellem udløbet og terræn er konstateret mere end 35cm.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstant til et råd og forfald rundt i toplisten.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret risiko for fingerklemning i gulvet ved knasthul.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyngestativ 4, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Friskole

Navn: Gyngestativ 4
 Redskabsnr.: LP2.1
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 1.500 mm
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Dette er konstateret i et knast hul i viste stolpe. Det kan give anledning til vandansamling, hvilket kan fremme råd. Hold øje med udviklingen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er kraftig slid i viste komponenter - Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dækket er nedslidt, Overvej udskiftning.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



**Redskab - Legehus 3, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Friskole**

Navn: Legehus 3
Redskabsnr.: LP2.3
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende slid flere steder på taget.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



**Redskab - Kolbøttestativ flere nye nye 5, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 -
 Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ
 Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Friskole**

Navn: Kolbøttestativ flere nye nye 5
 Redskabsnr.: LP2.5
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Stål

Fri faldhøjde: 1.630 mm
 Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Friskole

Navn: Sandkasse
Redskabsnr.: 74822932-2.8
Producent: Ukendt producent
Materiale: Beton
Fri faldhøjde: 150 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Vippe 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6b - Aksevippe (type 1)

Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Friskole


Navn: Vippe 2
Redskabsnr.: LP2.6
Producent: Holzhof
Materiale: kunststof/træ/Stål
Fri faldhøjde: 900 mm
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave (74822932-1)

Adresse: Folevej 25, Gram. 6510

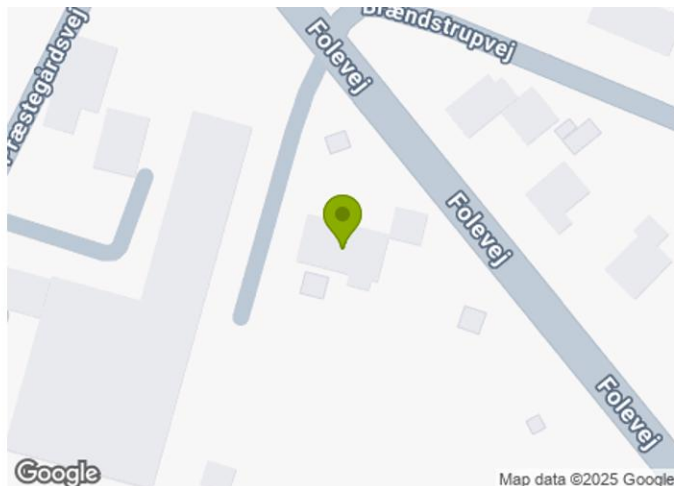

Redskabsoversigt



Navn: Gyngestativ
 Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 3



Navn: Hængekøje ophængt i træer
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Legekøkken 9
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Legehus 14
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 2

Redskabsoversigt



Navn: Tunneller 2 stk.
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Legehus 13
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Klatrekonstruktion med rutsjebane
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Hængekøje stolper 8
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Shelter 15
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Tunnel 2
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Storfør tunnel 10
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Sandkasse overdækket 3
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Balanceforløb
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Gyngestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave


Navn: Gyngestativ
 Redskabsnr.: 74822932-1.18
 Producent: Ledon
 Installationsdato: dec. 31, 2022
 Materiale: Galvaniseret stål
 Fri faldhøjde: 1.340 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Faldunderlaget virker kompakt. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlaget består af en sammenblanding af grus og jord. Bemærk dette kan over tid og skiftende vejrforhold pakke og derved reducere de støddæmpende endenskaber. Underlaget trænger til vedligeholdelse	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Viste lejre er løs og ikke monteret korrekt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

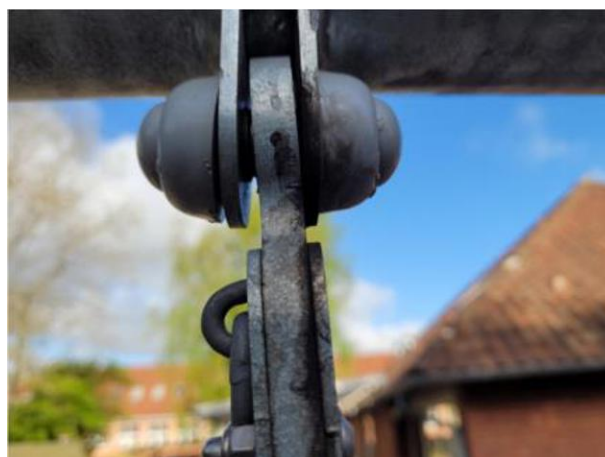

Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	I kædeled må der højst være en åbning på Ø8,6mm. Her kan en 8,6mm dorn passere enkelte kædeled pga. slid. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret i et til to nederste kædeled.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Hængekøje ophængt i træer, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 -
 Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave

Navn: Hængekøje ophængt i træer
 Redskabsnr.: 74822932-1.13
 Fri faldhøjde: 400 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Se bemærkning
Status	Åben
Bemærkninger	Ophæng i levende træer er uhensigtsmæssigt. Træet/grenen kan kvæles og styrken svækkes. Levende træers styrke kan ikke dokumenteres som krævet iht. til gældende standarder.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er kraftig slid i viste komponenter - Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret kraftig slid i ophængstovet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Redskab - Legekøkken 9, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave

Navn: Legekøkken 9
Redskabsnr.: LP1.9
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er kraftig slid i viste komponenter - Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Redskabet er delvis i kraftig forfald, med langer rustne udstikkende søm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

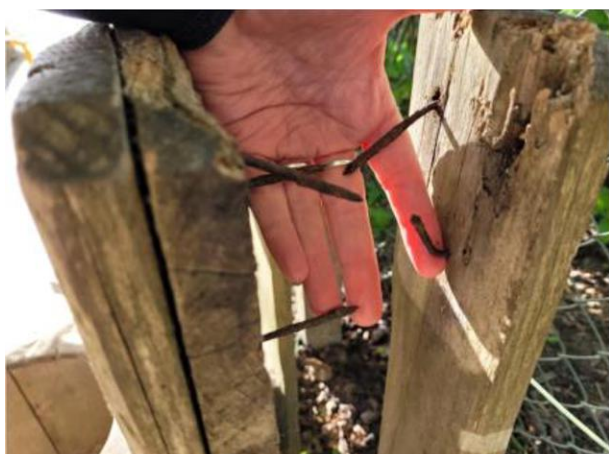

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Den kogeplader er slidte, og konstateret udstikkende skruer.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legehus 14, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave

Navn: Legehus 14
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter ved terræn. Træet er i forfald ved terræn. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret råd og forfald ved terræn.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet har kanter der er skarpe. Der må kun være hjørner, kanter og udstikkende dele med en radius på mindre end 3 mm i andre tilgængelige dele, hvis de ikke er skarpe. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret skarpe kanter, alle hjørner og kanter bør være afrundede med minimum R3.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Redskab - Tunneller 2 stk., 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel


Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave

Navn: Tunneller 2 stk.
Redskabsnr.: LP1.11
Producent: Ukendt producent
Materiale: Plast

Småbørn

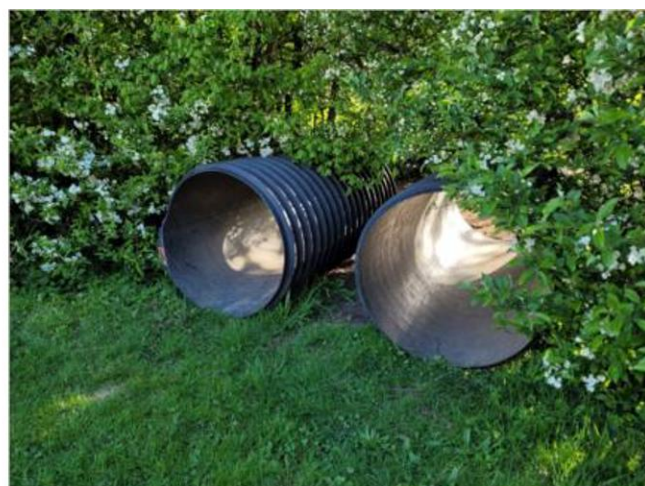

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der må ikke være nogen udstikkende søm, skruer, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter i redskabet som her. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret skarpe kanterm	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

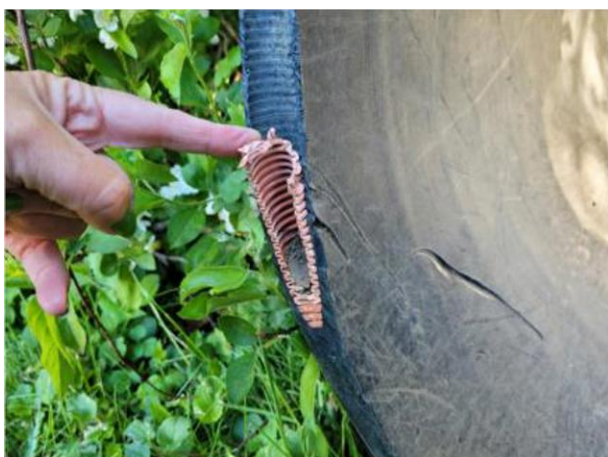

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet virker ustabilt. Redskabet bevæger sig meget når man skubber til det og under brug. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Tunneller ligger løst på terræn disse bør fast installeres.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legehus 13, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave

Navn: Legehus 13
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Redskabet har kanter der er skarpe. Der må kun være hjørner, kanter og udstikkende dele med en radius på mindre end 3 mm i andre tilgængelige dele, hvis de ikke er skarpe. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret skarpe kanter, alle kanter og hjørner bør afrunds med minimum R3.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	3 vindsker at konstatere løse.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Klatrekonstruktion med rutsjebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane

Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave

Navn: Klatrekonstruktion med rutsjebane

Producent: Ledon

Materiale: Kunststof/Metal

Dybde: 2.800 mm

Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der mangler mellem stykker/bånd mellem 2 stolper.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Hængekøje stolper 8, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehaven\Fole Naturbørnehaven

Navn: Hængekøje stolper 8
Redskabsnr.: LP1.12
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 900 mm
Småbørn
Store børn
Unge



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret i viste øjebolt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Shelter 15, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave

Navn: Shelter 15
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn
 Store børn
 Unge
 Voksne



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet har kanter der er skarpe. Der må kun være hjørner, kanter og udstikkende dele med en radius på mindre end 3 mm i andre tilgængelige dele, hvis de ikke er skarpe. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Det viste hjørne er konstateret skarp alu inddækningen har løsnet sig.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave

Navn: Sandkasse
Redskabsnr.: LP1.10
Producent: Ukendt producent
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Tunnel 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave

Navn: Tunnel 2
Redskabsnr.: LP1.2
Producent: Ukendt producent
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Storfør tunnel 10, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave

Navn: Storfør tunnel 10
Redskabsnr.: LP1.7
Producent: Ukendt producent
Materiale: Plast

Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Sandkasse overdækket 3, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 -
Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave**

Navn: Sandkasse overdækket 3

Redskabsnr.: LP1.8

Producent: Ukendt producent

Materiale: Træ

Fri faldhøjde: 350 mm

Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Balanceforløb, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j -
Balanceredskab
Beliggenhed - Fole Friskole og Børnehave\Fole Naturbørnhave**

Navn: Balanceforløb

Redskabsnr.: 74822932-1.19

Producent: Ledon

Installationsdato: dec. 01, 2022

Materiale: Kunststof/Metal

Fri faldhøjde: 520 mm

Småbørn

Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslide kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5